

省空间型电量变换器 14-UNIT 系列

交流电流信号变换器


(嵌式传感器输入)

主要的功能与特长

- 钳式传感器，无须CT便可进行测量
- 钳式传感器一触即合，便于安装
- 输入范围广 (5 ~ 600A)
- 输入频率为50/60/400
- 传感器内置过压钳制元件，因此输出开放时也很安全
- 可进行高密度安装

典型应用

- 将工厂内发动机等的负载电流转换成标准过程信号输入到DCS，以便进行集中管理
- 通过监测发动机的负载电流的异常值，可检测出各种设备的故障

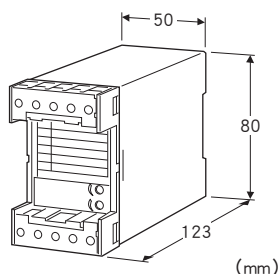

机型: 14CEC - ①②③ - ④⑤

订货时的指定事项

- 机型代码: 14CEC - ①②③ - ④⑤
- ① ~ ⑤在下列代码中选择。
- (例如: 14CEC - 150A - C/W/Q)
- 特殊规格 (例如: /C01)

①传感器

- 1: 导线型CLSA
- 2: 螺丝端子型CLSB

②输入信号

- 05: 0 ~ 5A AC
- 10: 0 ~ 10A AC
- 15: 0 ~ 15A AC
- 20: 0 ~ 20A AC
- 30: 0 ~ 30A AC
- 40: 0 ~ 40A AC
- 50: 0 ~ 50A AC
- 60: 0 ~ 60A AC
- 75: 0 ~ 75A AC

- 100: 0 ~ 100A AC
- 125: 0 ~ 125A AC
- 150: 0 ~ 150A AC
- 175: 0 ~ 175A AC
- 200: 0 ~ 200A AC
- 225: 0 ~ 225A AC
- 250: 0 ~ 250A AC
- 300: 0 ~ 300A AC
- 350: 0 ~ 350A AC
- 400: 0 ~ 400A AC
- 500: 0 ~ 500A AC
- 600: 0 ~ 600A AC (不能选择传感器代码1「导线型CLSA」)

③输出信号

◆ 电流输出

- A: 4 ~ 20mA DC (负载电阻 600Ω以下)
- B: 2 ~ 10mA DC (负载电阻 1200Ω以下)
- C: 1 ~ 5mA DC ((负载电阻 2400Ω以下)
- D: 0 ~ 20mA DC (负载电阻 600Ω以下)
- E: 0 ~ 16mA DC (负载电阻 750Ω以下)
- F: 0 ~ 10mA DC (负载电阻 1200Ω以下)
- G: 0 ~ 1mA DC (负载电阻 12kΩ以下)
- Z: 指定电流范围 (参照「输出规格」之项)

◆ 电压输出

- 1: 0 ~ 10mV DC (负载电阻 10kΩ以上)
- 2: 0 ~ 100mV DC (负载电阻 100kΩ以上)
- 3: 0 ~ 1V DC (负载电阻 1000Ω以上)
- 4: 0 ~ 10V DC (负载电阻 10kΩ以上)
- 5: 0 ~ 5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
- 6: 1 ~ 5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
- 4W: -10 ~ +10V DC (负载电阻 20kΩ以上)
- 0: 指定电压范围 (参照「输出规格」之项)

④辅助电源

◆ 交流电源

- B: 100V AC
- C: 110V AC
- D: 115V AC
- F: 120V AC
- G: 200V AC
- H: 220V AC
- J: 240V AC

◆ 直流电源

- R: 24V DC
- V: 48V DC
- P: 110V DC

⑤附加代码 (可指定多项)

◆ 安装

- 不写入: DIN导轨安装
- /W: 壁面安装

◆特殊规格

不写入：无特殊规格

/Q：特殊规格（从特殊规格之项另请选择）

特殊规格

◆涂层（详细内容请参照公司网页）

/C01: 硅涂层

/C02: 聚氨酯涂层

/C03: 橡胶涂层

附带品

■钳式传感器（导线型 CLSA）

●用于「0~5A」~「0~75A」

钳式传感器: CLSA-08

电缆线: CLSA-08C-30

适用电缆线径: $\phi 10.0$ 以下

传感器导线: AWG 22

重量: 约45g

●用于「0~100A」

钳式传感器: CLSA-12

电缆线: CLSA-08C-30

适用电缆线径: $\phi 16.0$ 以下

传感器导线: AWG 22

重量: 约70g

●用于「0~125A」~「0~300A」

钳式传感器: CLSA-30

适用电缆线径: $\phi 24.0$ 以下

传感器导线: AWG 18 (200mm)

重量: 约200g

●用于「0~350A」~「0~500A」

钳式传感器: CLSA-50

适用电缆线径: $\phi 36.0$ 以下

传感器导线: AWG 18 (200mm)

重量: 约300g

■钳式传感器（螺丝端子型 CLSB）

连接螺丝方式: M3螺丝端子连接（螺丝的许容扭矩为0.5N·m）

端子螺丝材质: 铁表面镀镍

次级侧电线: AWG 22以上（请使用双绞线，在30m以内使用）

●用于「0~5A」~「0~50A」

钳式传感器: CLSB-05

适用电缆线径: $\phi 10.0$ 以下

重量: 约45g

●用于「0~60A」~「0~100A」

钳式传感器: CLSB-10

适用电缆线径: $\phi 16.0$ 以下

重量: 约80g

●用于「0~125A」~「0~200A」

钳式传感器: CLSB-20

适用电缆线径: $\phi 24.0$ 以下

重量: 约200g

●用于「0~225A」~「0~400A」

钳式传感器: CLSB-40

适用电缆线径: $\phi 35.0$ 以下

重量: 约300g

●用于「0~500A」~「0~600A」

钳式传感器: CLSB-60

适用电缆线径: $\phi 35.0$ 以下

重量: 约360g

使用传感器时请注意以下3点。

1.根据吻合状态，输出值有变化的可能性。

2.端子盖的允许装卸次数约为100次。

3.传感器有时会发出响声，但是不影响其性能的发挥。

机器规格

构造: 盒子形、表面端子构造

连接方式: M3.5螺丝端子连接（螺丝的许容扭矩为 0.8N·m）

端子螺丝材质: 铁表面镀镍

机壳材质: 黑色耐燃性树脂

隔离: 传感器磁芯 - 传感器输出 - 输入 - 输出 - 辅助电源间

输入波形: 3次谐波含量15%以下（不包括400Hz）

输出范围: 0~120% (1~5V DC时)

零点调整范围: -5~+5% (可从前面调整)

量程调整范围: 95~105% (可从前面调整)

输入规格

工作范围: 额定电流的0~120%

频率: 50/60/400Hz

过载能力

· CLSA-08: 120A (持续)

· CLSA-12: 300A (持续)

· CLSA-30: 360A (持续)

· CLSA-50: 600A (持续)

· CLSB-05: 100A (持续)

· CLSB-10: 200A (持续)

· CLSB-20: 300A (持续)

· CLSB-40: 600A (持续)

· CLSB-60: 720A (持续)

注) 要在440V以下的电路使用。

输出规格

■输出电流 (制造可能范围)

输出范围: 0~20mA DC

输出量程: 1~20mA DC

输出零点电流: 输出量程的1.5倍以下

允许负载电阻: 使变换器的输出端子间的电压为12V以下的电阻值

■电压输出 (制造可能范围)


输出范围: 0~12V DC

输出量程: 5mV~12V

输出零点电压: 输出量程的1.5倍以下

(但是，输出电压应在0.5V以上)

■输入—输出的关系(例)

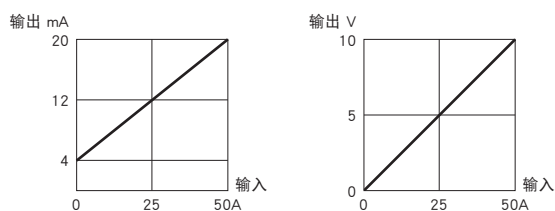

设置规格

辅助电源

- 交流电源: 允许电压范围 额定电压-15 ~ +10%
50/60Hz 约3VA
- 直流电源: 允许电压范围 额定电压±10%
110V DC时为85 ~ 150V
纹波系数10%p-p以下
约2W (110V DC时约18mA)

使用温度范围: -10 ~ +55℃

使用湿度范围: 30 ~ 85%RH (无冷凝)

安装: 壁面安装或DIN导轨安装

重量:

约350g (DIN导轨安装时)

约410g (壁面安装时)

性能 (以相对于量程的百分比来表示)

精度 (包括温度、频率的影响): ±0.5% (400Hz时为±1.0%)

· 温度影响: 23±10℃

· 频率影响: 45 ~ 65Hz

响应时间: 1s以下 (0 ~ 100%±1%)

输出纹波系数: 0.5%p-p以下

辅助电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围

绝缘电阻:

输入—输出—辅助电源间 100MΩ以上/500V DC

传感器磁芯—传感器输出间 100MΩ以上/500V DC


隔离强度:

输入—输出—辅助电源—地面间 2000V AC 1分钟

传感器磁芯—传感器输出 1000V AC 1分钟

耐冲击强度: 输入—输出·地面间 1.2/50μs ±5kV


端子接线图

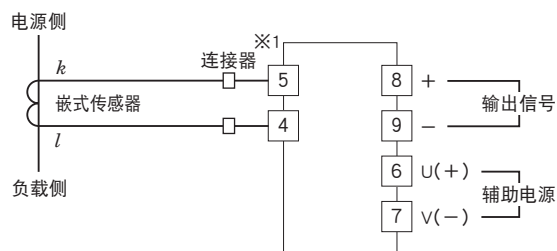

※1、只限于CLSA-08、CLSA-12附带连接器。


外形尺寸图 (单位: mm)

■DIN导轨安装 (附加代码: 不写入)

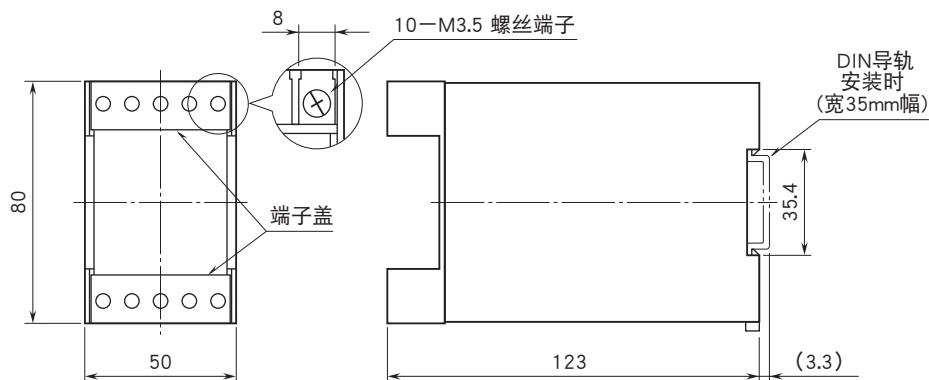


· 可进行高密度安装

■壁面安装 (附加代码: /W)

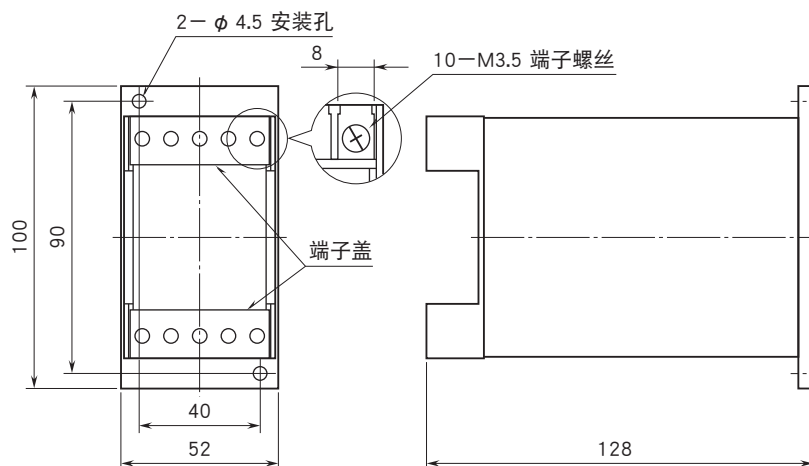


· 可进行高密度安装


■钳式传感器: CLSA - 08

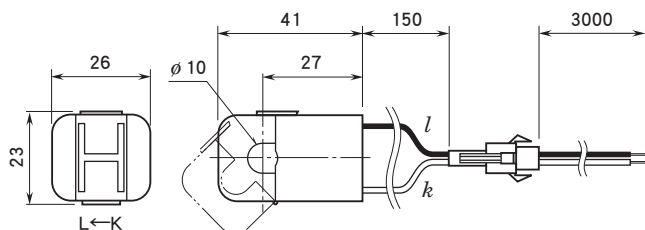


■钳式传感器: CLSA - 30

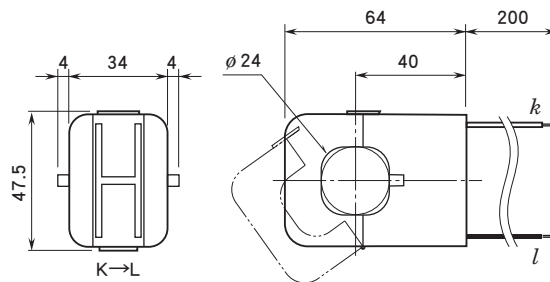


■钳式传感器: CLSA - 12

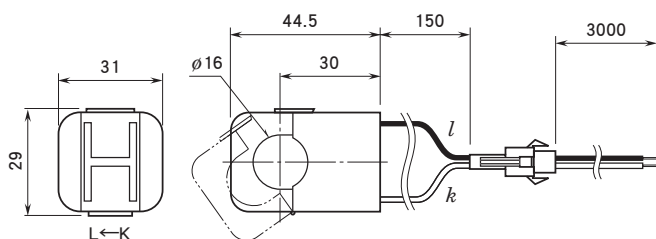


■钳式传感器: CLSA - 50

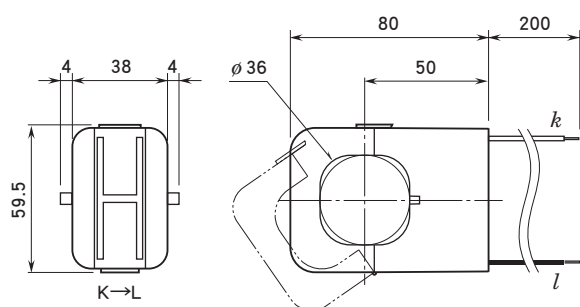


■钳式传感器: CLSB - 60

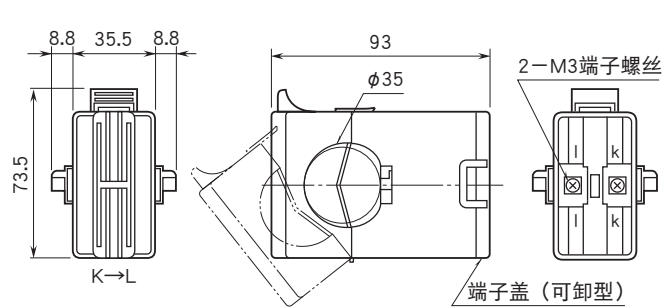


■钳式传感器: CLSB - 05

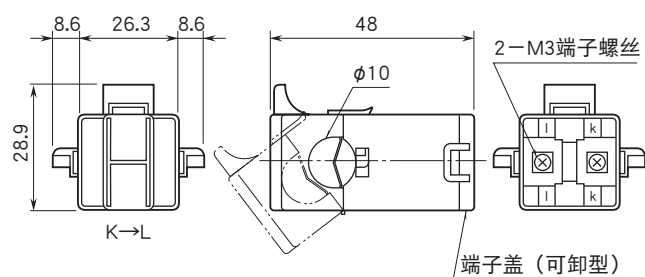


■钳式传感器: CLSB - 10

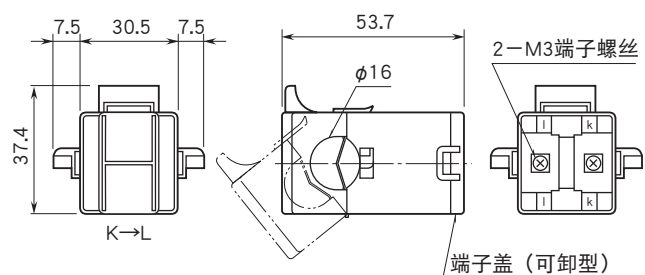

■钳式传感器: CLSB - 20

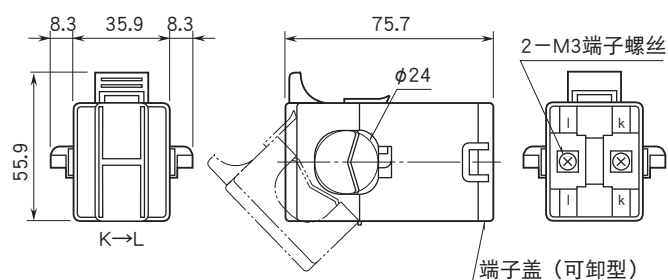

■钳式传感器: CLSB - 40

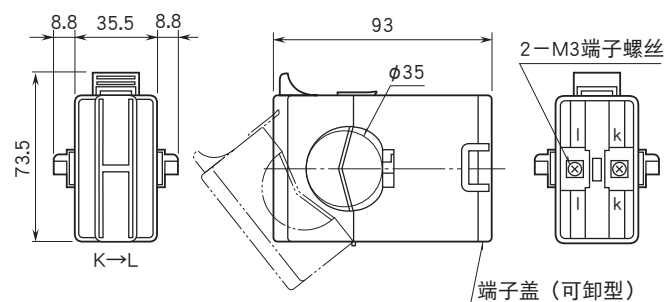



会有无预先通知而修改记载内容的情况。